

【添 付 資 料】

添付資料 - 1 伊方発電所 1 号機冷却材貯蔵タンク出口配管廻り概略系統図

添付資料 - 2 配管外表面の付着物状況

添付資料 - 3 配管外表面の液体浸透探傷検査結果


添付資料 - 4 破面観察結果

添付資料 - 5 ひびの深さ調査結果


添付資料 - 6 電子線マイクロアナライザ(E P M A)分析画像(ひび A 先端部)

添付資料 - 7 上部配管からの漏えい跡


伊方発電所第1号機 冷却材貯蔵タンク出口配管廻り概略系統図

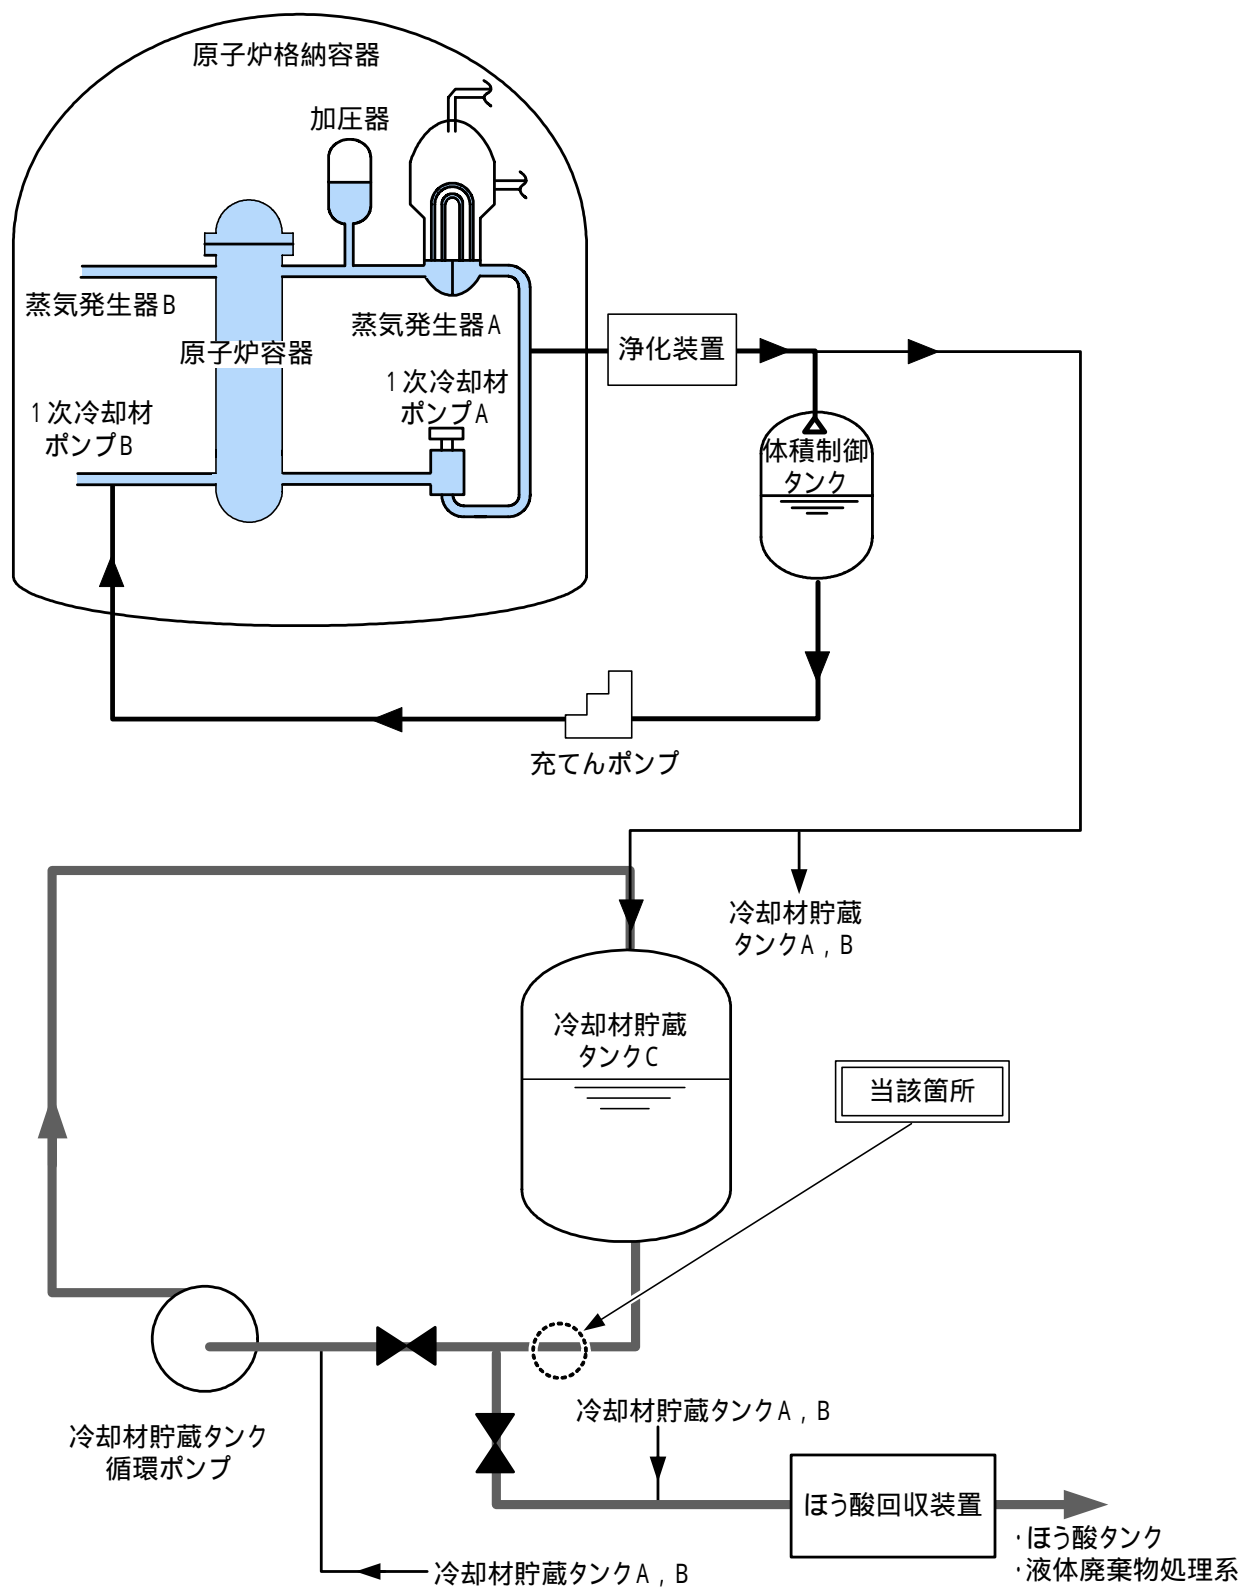


配管外表面の付着物状況

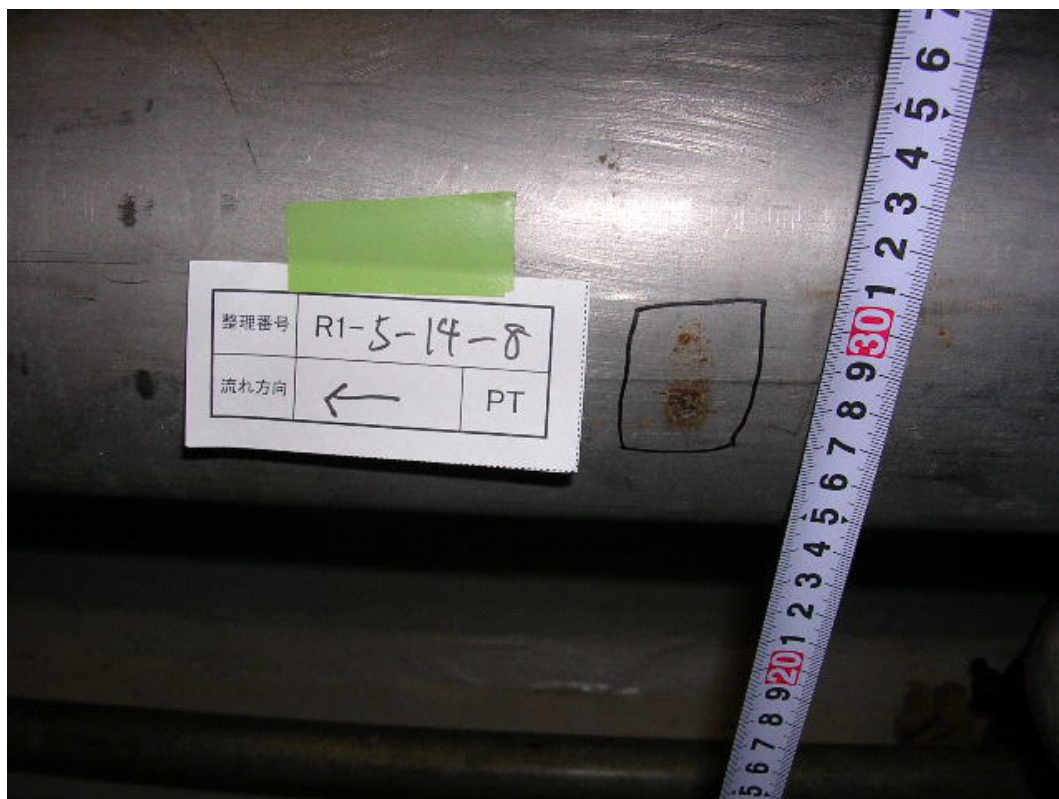


配管外表面の液体浸透探傷検査結果

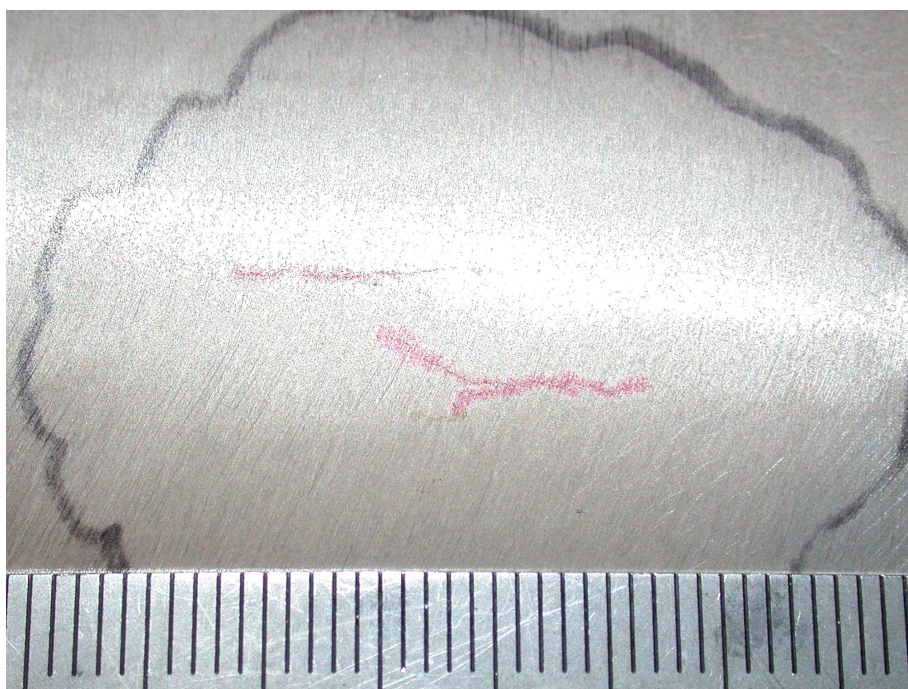


破面観察結果

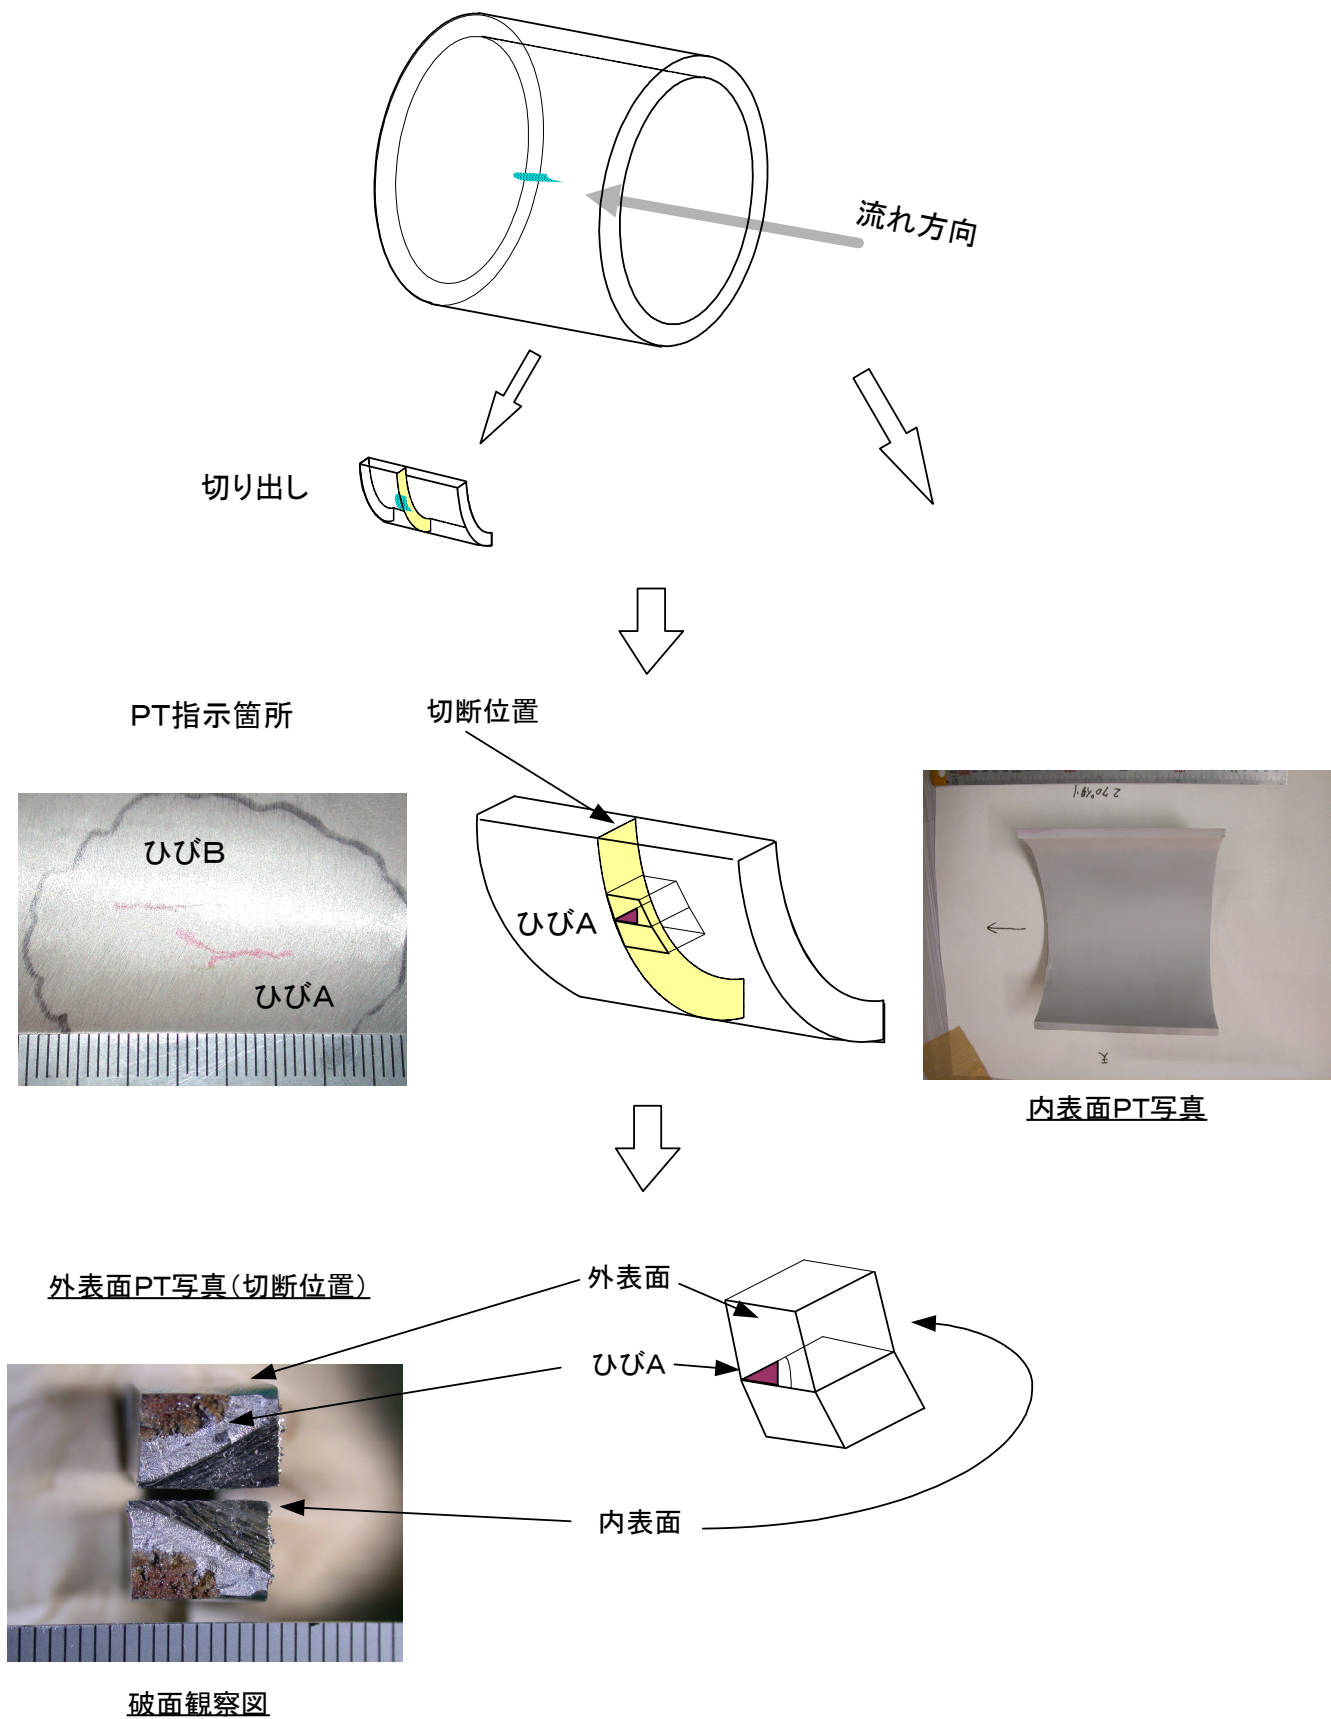











ひび深さ調査結果(ひびA)

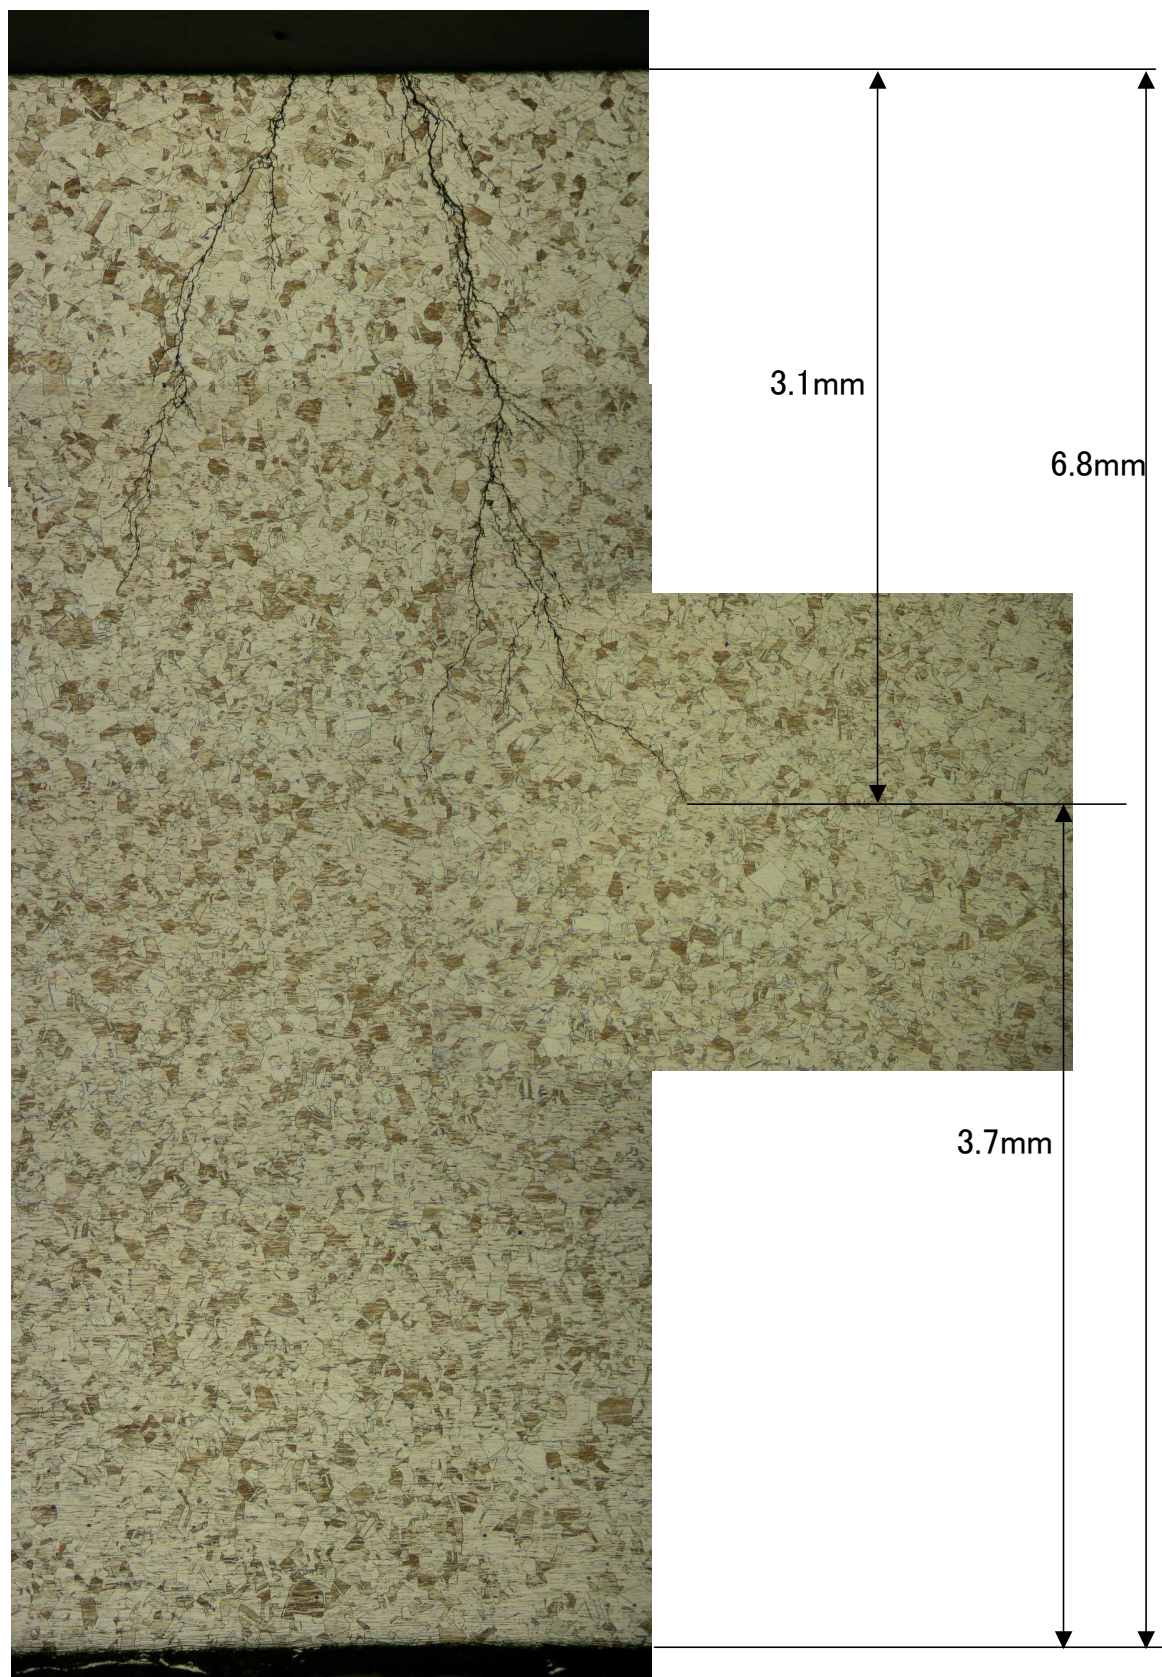

ひび深さ調査結果(ひびB)

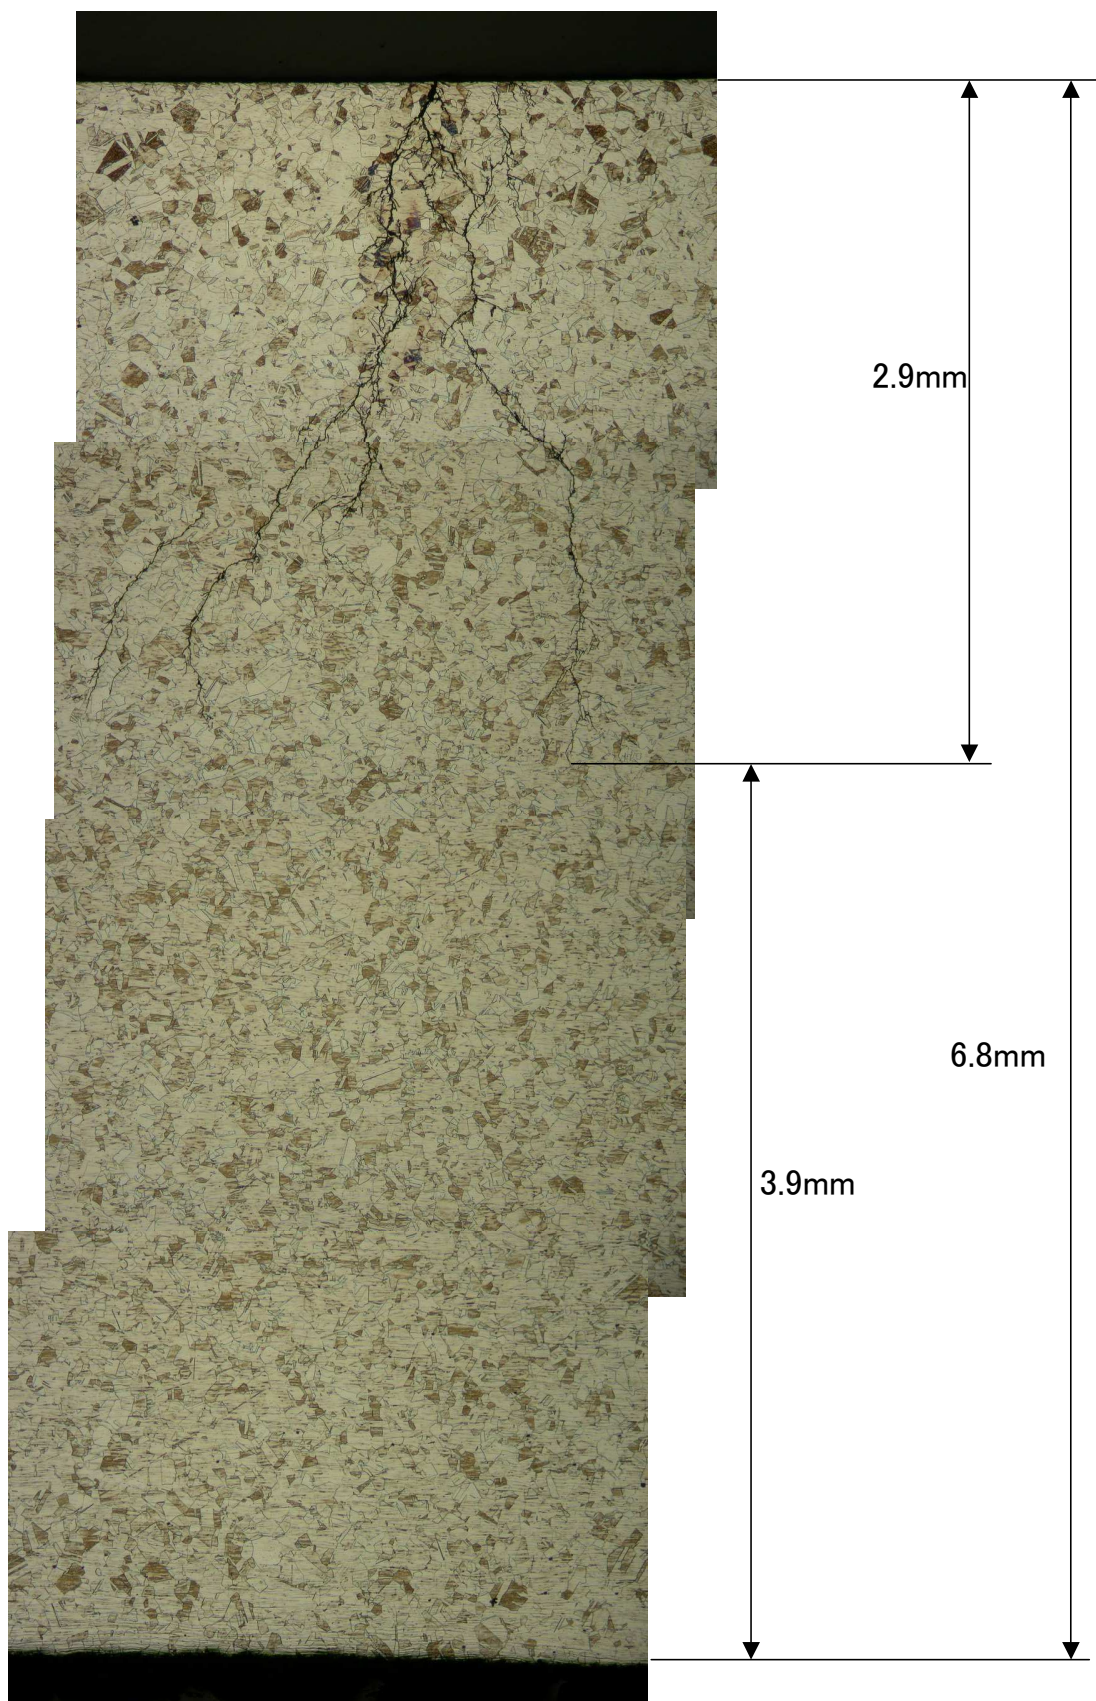


電子線マイクロアナライザ(EPMA)分析画像(ひびA先端部)

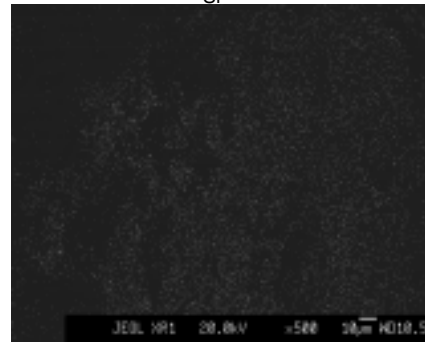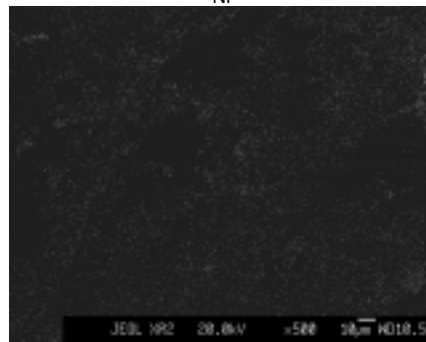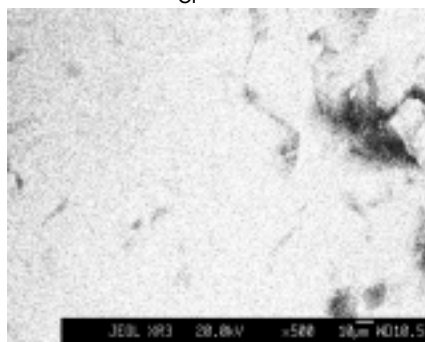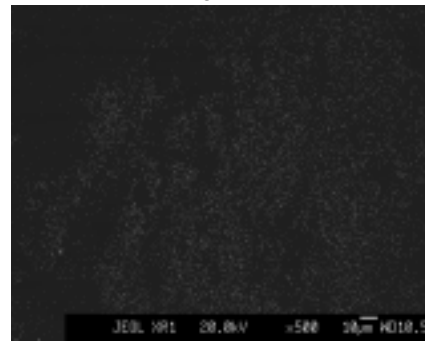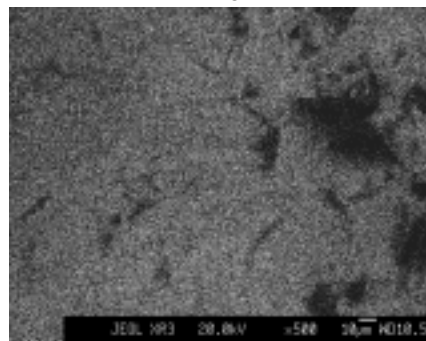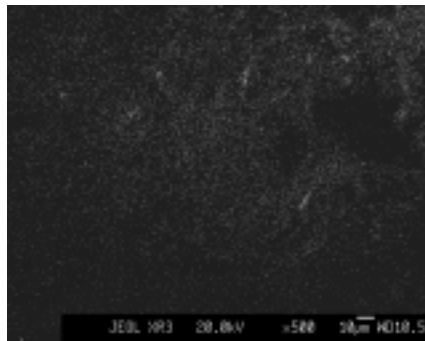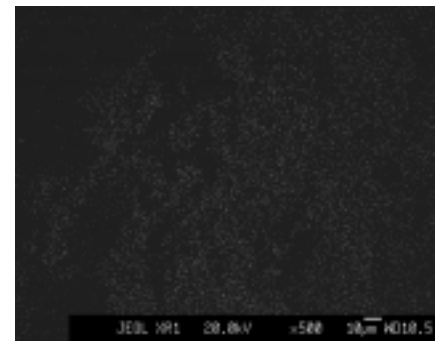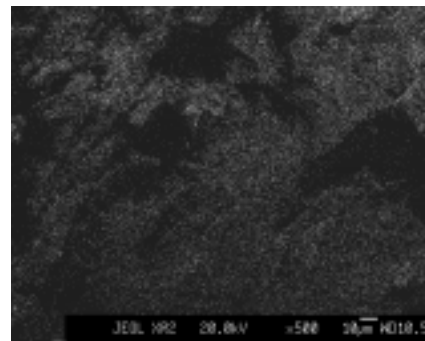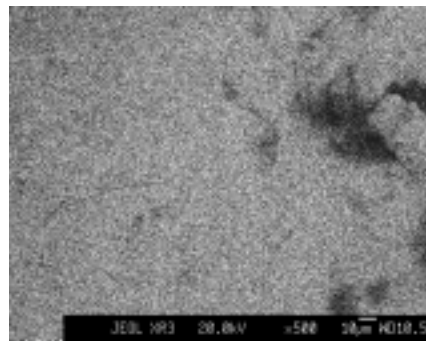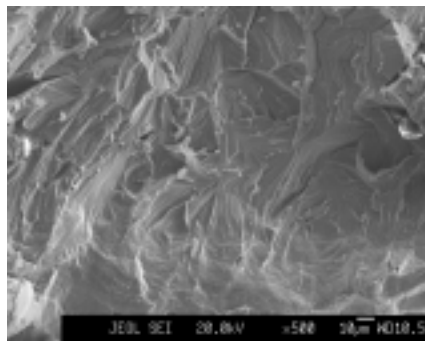


き裂先端のEPMA分析

上部配管からの漏えい跡

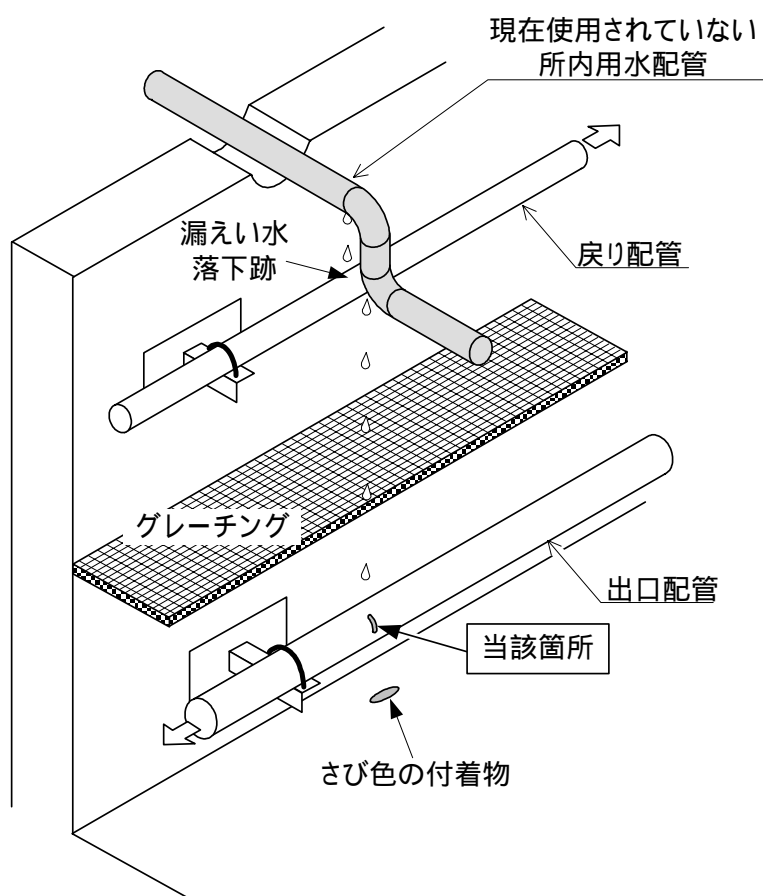

出口配管周辺の状況図

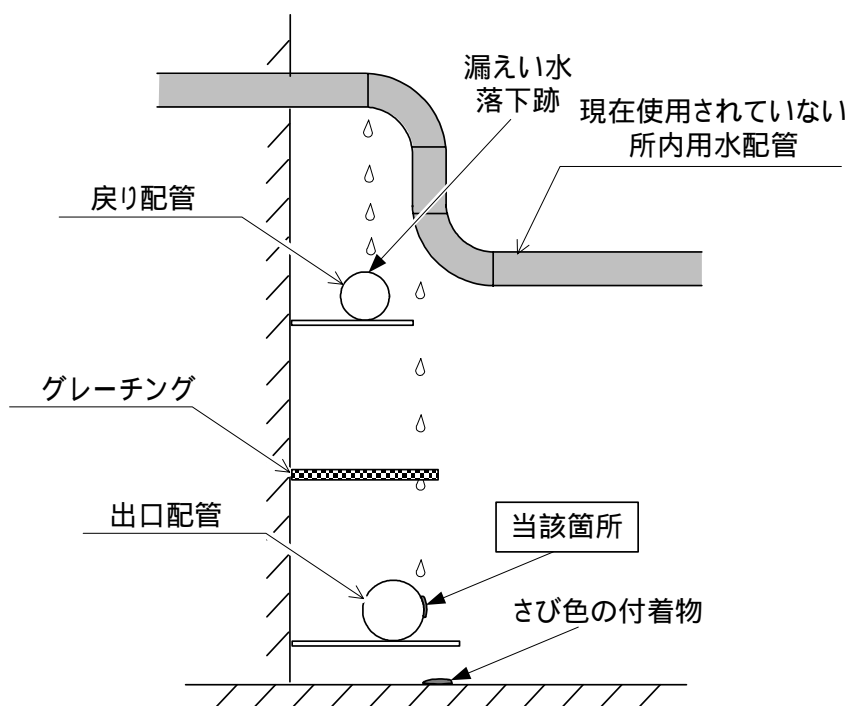

出口配管周辺の状況図(断面図)

上部配管からの漏えい跡



現在使用されていない所内用水配管



現在使用されていない所内用水配管と
冷却材貯蔵タンク戻り配管



床面の付着物